


- 取扱説明書に記載されていない分解や改造は絶対にしないでください。
- 必ずSOTO純正部品を使用してください。

ポンピング時に圧力がかからなかったり、スマートポンプから燃料がもれるなどの症状がでた場合は、スマートポンプを分解して点検してください。パッキンやOリングにゴミが付着している場合は取り除き、キズ・ヒビ・変形がみられる場合は交換してください。

### △ 注意

工具を使うとキズが付きますので、Oリングは爪や指でつまんで取り外してください。Oリングを装着後、外側に少量のシリコングリスを塗ってください。

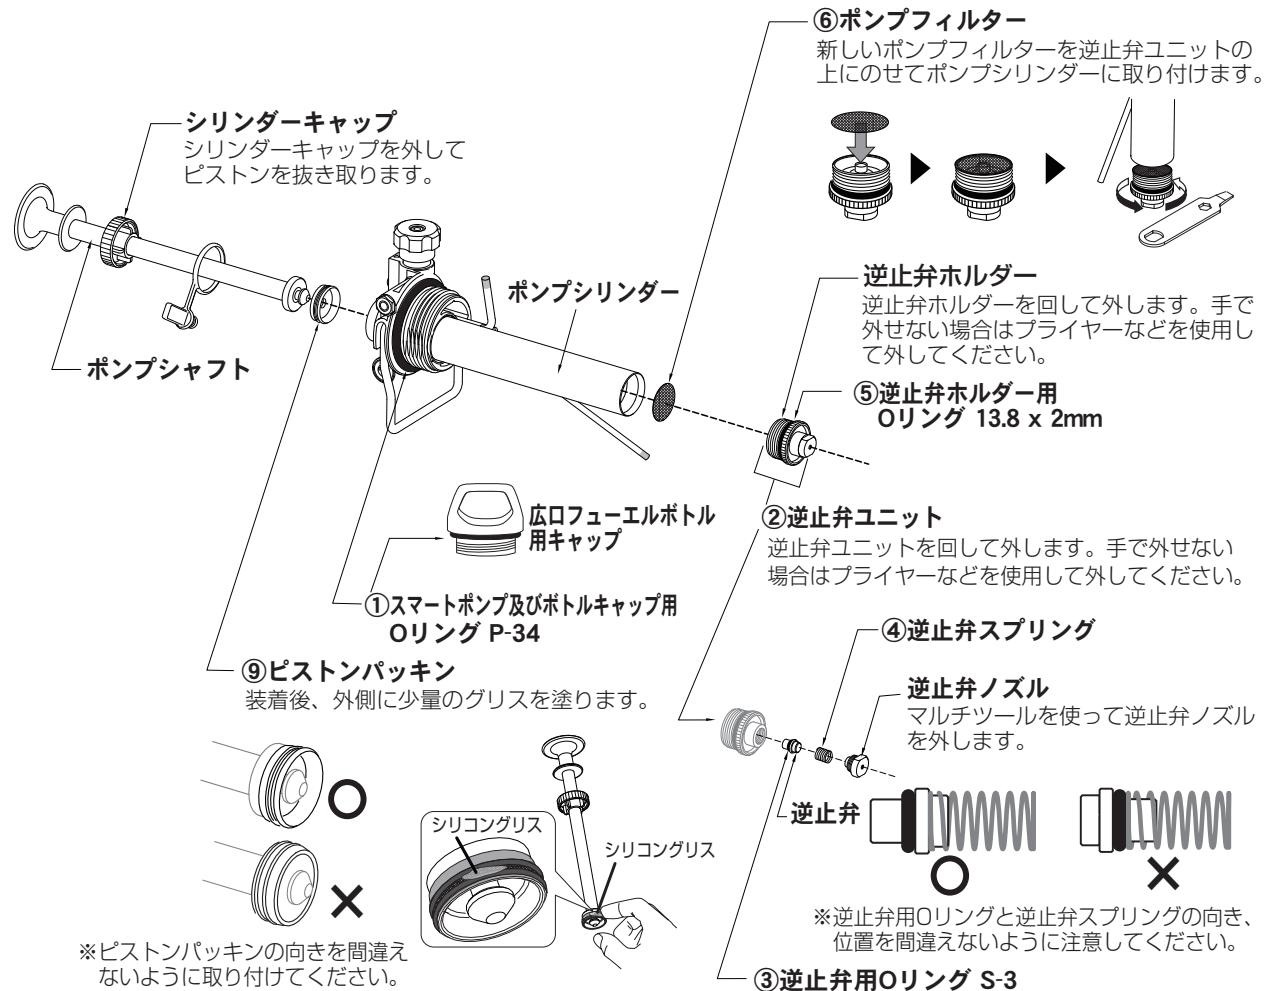

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3  
TEL(0533)-75-5000 FAX(0533)-75-5033  
<http://www.shinfuji.co.jp> E-mail:[info@shinfuji.co.jp](mailto:info@shinfuji.co.jp) MADE IN JAPAN


## ジェネレータユニットの目詰まりの緊急処置方法について

ジェネレータユニットの目詰まりにより故障状態になった際に、「交換用ジェネレータユニット」の持ち合わせがなくても収納ケースを使用することで緊急処置として使用再開が可能になります。

※ここでの処置方法は、あくまで緊急時の処置方法です。緊急処置後は「交換用ジェネレータユニット」に必ず取り替えてください。そのまま使用すると早期にノズル詰まりとなります。

### ジェネレータユニットの目詰まりによる故障状態の見極め方法

「燃料が出ない」原因が「ジェネレータユニットの目詰まり」かどうか見極めるには右図のように、マルチツールを使いホースユニットを取り外し、接続部から燃料が出るかどうかで判断してください。

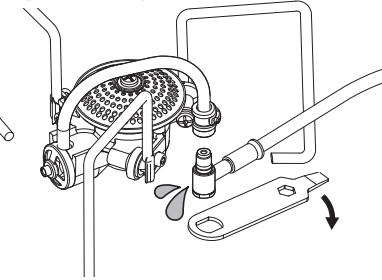

#### ■接続部から燃料が出る場合


ジェネレータユニットの目詰まりが原因と考えられるため、この緊急処置方法は有効です。

#### ■接続部から燃料が出ない場合


ノズル以外の箇所(ホース、ポンプ)での燃料通路のつまりと思われるためこの緊急処置は無効です。ここで説明する緊急処置はしないでください。

### ■ジェネレータユニットの目詰まりによる故障状態の緊急処置方法


※ジェネレータユニットの目詰まりによる故障であることを必ず確認してください。

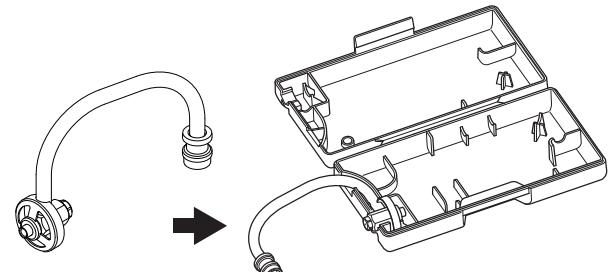


1. ジェネレータユニットを本体から取り外し、図のように収納ケースにセットします。

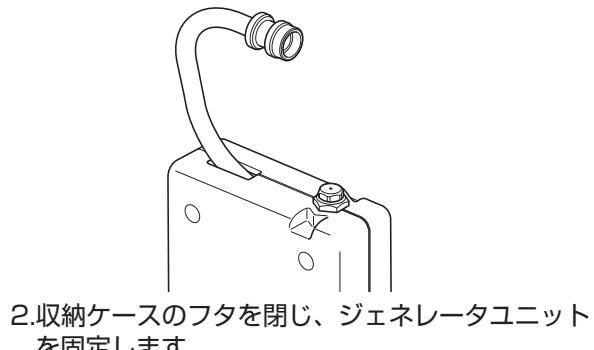

2. 収納ケースのフタを閉じ、ジェネレータユニットを固定します。

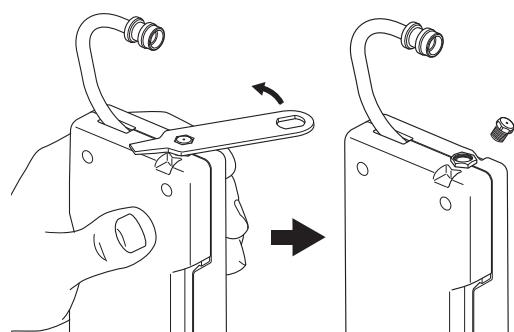

3. 収納ケースを手でしっかりと持ちながら、マルチツールの六角レンチ部を使いノズルを取り外します。

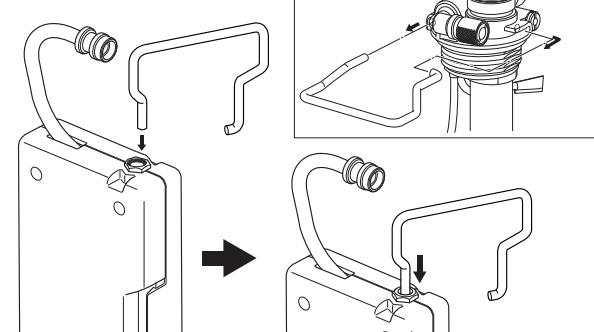

4. スマートポンプに付いているスタビライザーを取り外し、図のようにスタビライザーをノズルホルダー内に入れ、内部にあるフィルターを押込みます。その後、ノズルを取り付けます。

※目詰まりしたフィルターをスタビライザーで押し込むことで、目詰まりしたフィルターが燃料通路から除外され緊急的に燃料通路が確保されます。

### △ 注意

収納ケースを使用しないでノズルを取り外すと、ジェネレーターが変形するおそれがあります。必ず収納ケースを使用してください。

### △ 注意

緊急処置状態のまま使用し続けないでください。故障、異常燃焼の原因になります。